

Instruction de pose armatures de poinçonnement FIDECA®

Étapes de pose

1 1. Position d'armature Poser la première position d'armature inférieure

2 **Armature de poinçonnement FIDECA®.**

Poser les armatures de poinçonnement FIDECA® sur la première position d'armature.

L'ondulation des armatures de poinçonnement FIDECA® est parallèle à la 1ère et 4e position.

Elle est maintenue à la bonne hauteur par ses propres barreaux de montage.

L'ondulation peut également se terminer en position haute, par ex. pour les têtes de poinçonnement FIDECA®.

3 2. Position d'armature Poser la deuxième position d'armature inférieure.

Au moins la moitié de la 2e position peut être facilement posée dans les creux des ondulations des armatures FIDECA®.

Conseil Pose simple : Poser la totalité de la seconde position dans les creux des ondulations.

► Poinçonnement statique OK.

La 2e position d'armature éventuellement restante au niveau des zones des sommets d'ondulation peut être décalée avant l'étape de pose 2 ou être déplacée latéralement dans l'armature FIDECA® et posée vers le bas.

4 3. Position d'armature Poser la troisième position d'armature supérieure.

Au moins la moitié de la 3e position doit être attachée dans les sommets d'ondulation des armatures FIDECA®.

► Ancrage complet garanti par la forme ondulée

Conseil Pose simple : La moitié de la troisième position peut être placée au préalable dans les creux d'ondulation. Attacher ultérieurement à la quatrième position.

La moitié de la 3e position d'armature restante au niveau des zones des sommets d'ondulation peut être décalée avant l'étape de pose 2 ou être déplacée latéralement dans l'armature FIDECA® et posée vers le haut.

5 4. Position d'armature Poser la quatrième position d'armature supérieure.

Les barreaux de montage supérieurs de l'armature de poinçonnement FIDECA® servent d'entretoise pour la 4e position d'armature.

